

附 錄 二

「聚奎居」裝修材料記錄

一、「聚奎居」裝修材料：洗石子

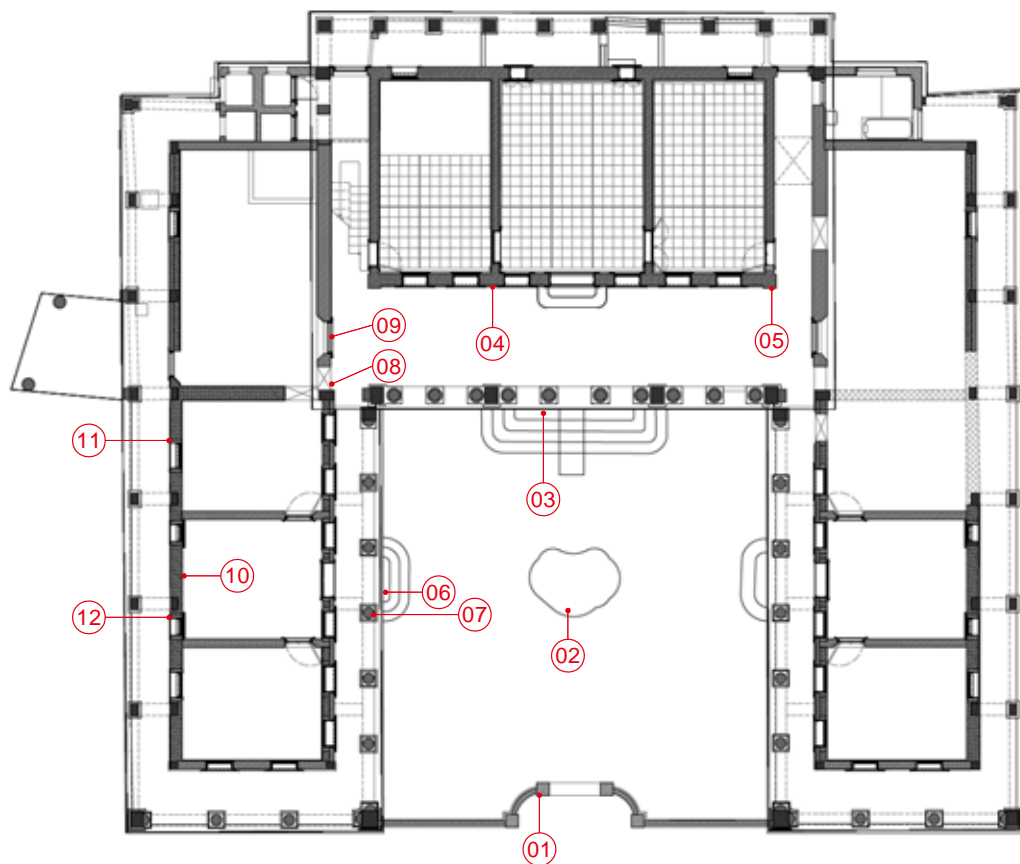

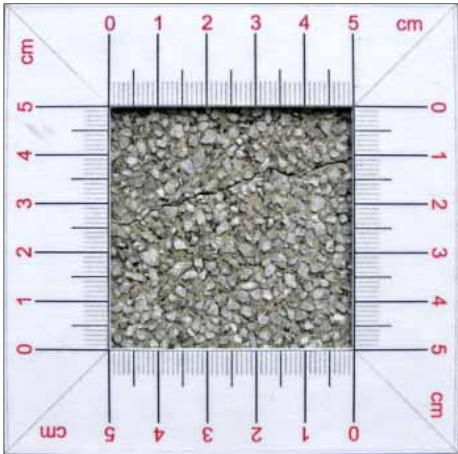

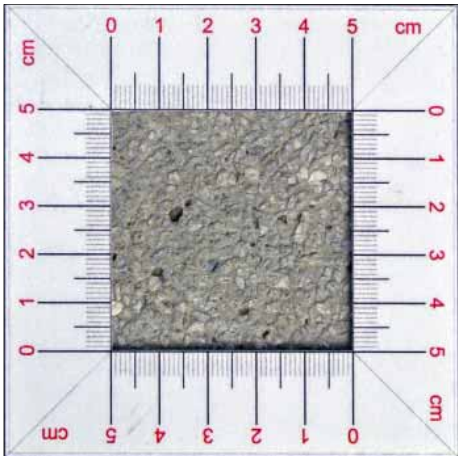

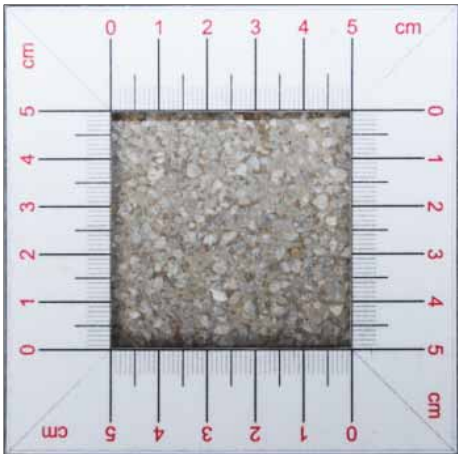

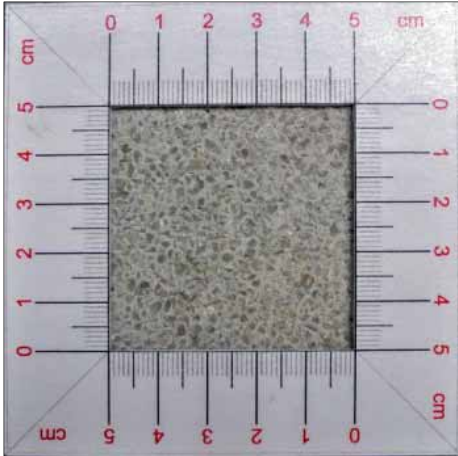

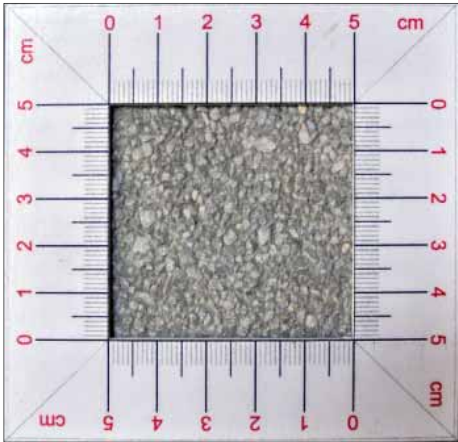

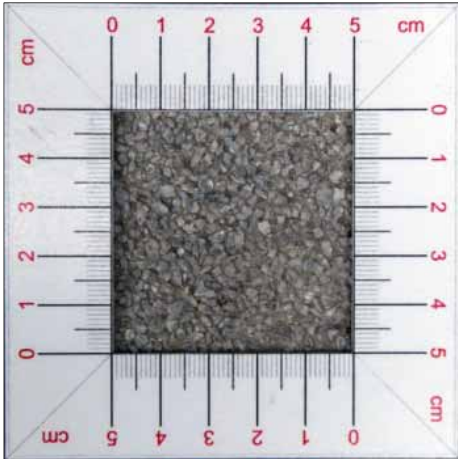
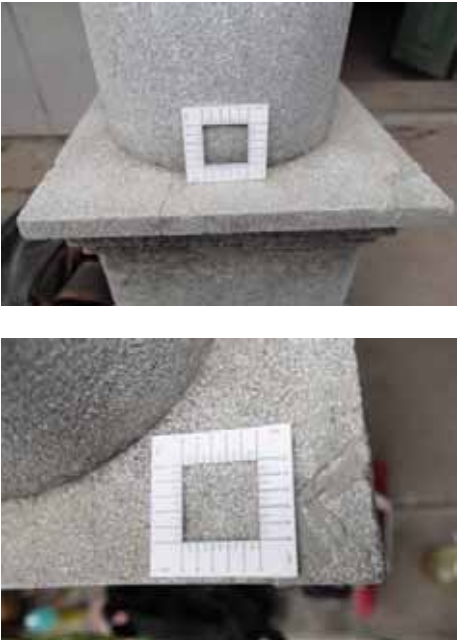
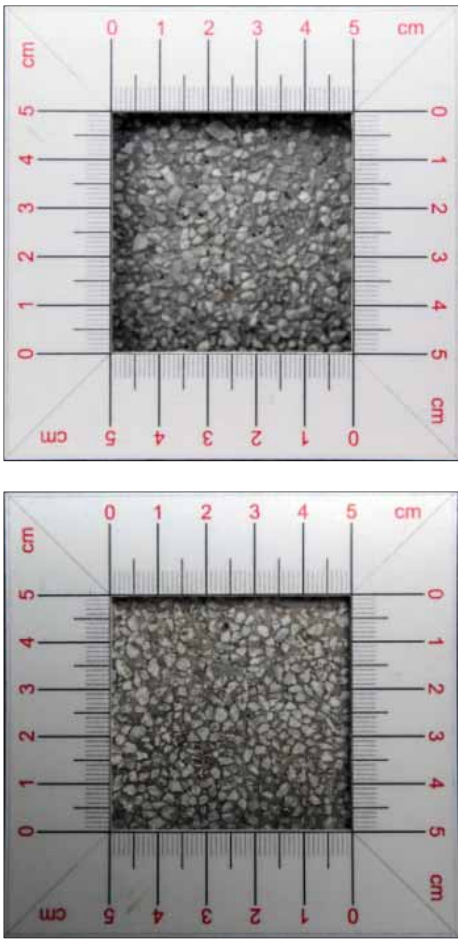

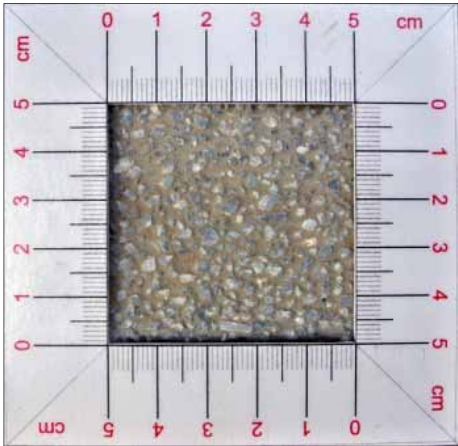

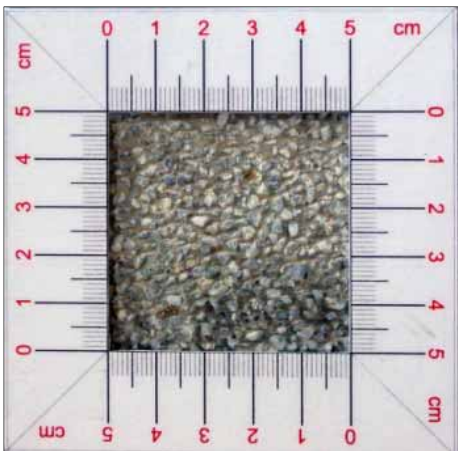

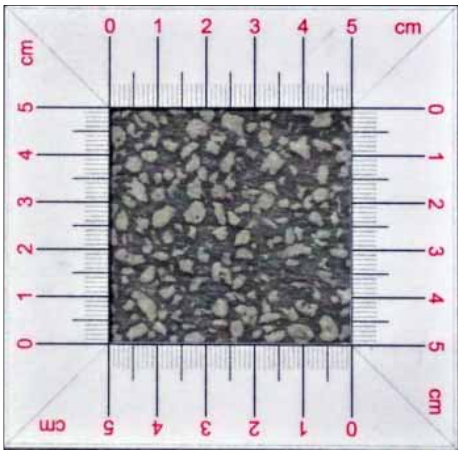

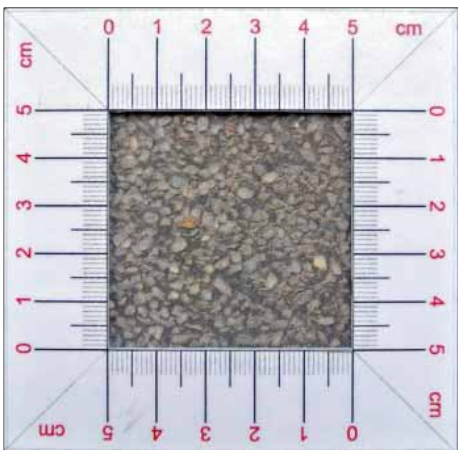



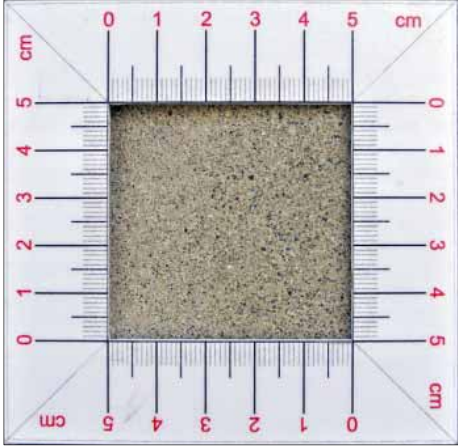
圖1 一樓洗石子採樣位置圖

項次	採樣位置	洗石子種類、現況說明
01	 <p>採樣位置：(S-01)前埕門柱</p>	 <p>現況說明：柱面汙損、局部龜裂。</p>
02	 <p>採樣位置：(S-01)前埕水池</p>	 <p>現況說明：水池外圍滋生雜草，內部汙損，收邊處破損龜裂。</p>
03	 <p>採樣位置：(M1-04)正身前廊階梯</p>	 <p>現況說明：抵石踏面破損嚴重，階梯另有增設水泥斜坡道。</p>

項次	採樣位置	洗石子種類、現況說明
04	 <p>採樣位置：(M1-04)正身前廊磚牆裙堵</p>	 <p>現況說明：裙堵洗石子面層，受潮汙損、白化。</p>
05	 <p>採樣位置：(M1-04)正身前廊柱面</p>	 <p>現況說明：柱面洗石子面層龜裂。</p>
06	 <p>採樣位置：(R-06)右護龍前廊階梯</p>	 <p>現況說明：階梯洗石子龜裂、破損。</p>

項次	採樣位置	洗石子種類、現況說明
07	 <p>採樣位置：(R-06)右護龍前廊立柱</p>	 <p>現況說明：柱面汙損、局部龜裂。</p>
08	 <p>採樣位置：(R-06)右護龍前廊裙堵</p>	 <p>現況說明：洗石子表層汙損。</p>

項次	採樣位置	洗石子種類、現況說明
09	 <p>採樣位置：(R-02)右護龍門檻</p>	 <p>現況說明：門檻粉刷面層破損。</p>
10	 <p>採樣位置：(R-04)右護龍磚牆踢腳</p>	 <p>現況說明：面層受潮汙損，產生白華、部份龜裂。</p>
11	 <p>採樣位置：(R-08)右護龍後廊窗框</p>	 <p>現況說明：窗框洗石子面層受潮汙損，產生白華、部份龜裂。</p>

項次	採樣位置	洗石子種類、現況說明
12	 <p data-bbox="309 969 625 994">採樣位置：(R-08)右護龍後廊窗框</p>	 <p data-bbox="802 898 1268 922">現況說明：窗框洗石子面層破損部份脫落、龜裂。</p>

二、「聚奎居」裝修材料：磨石子

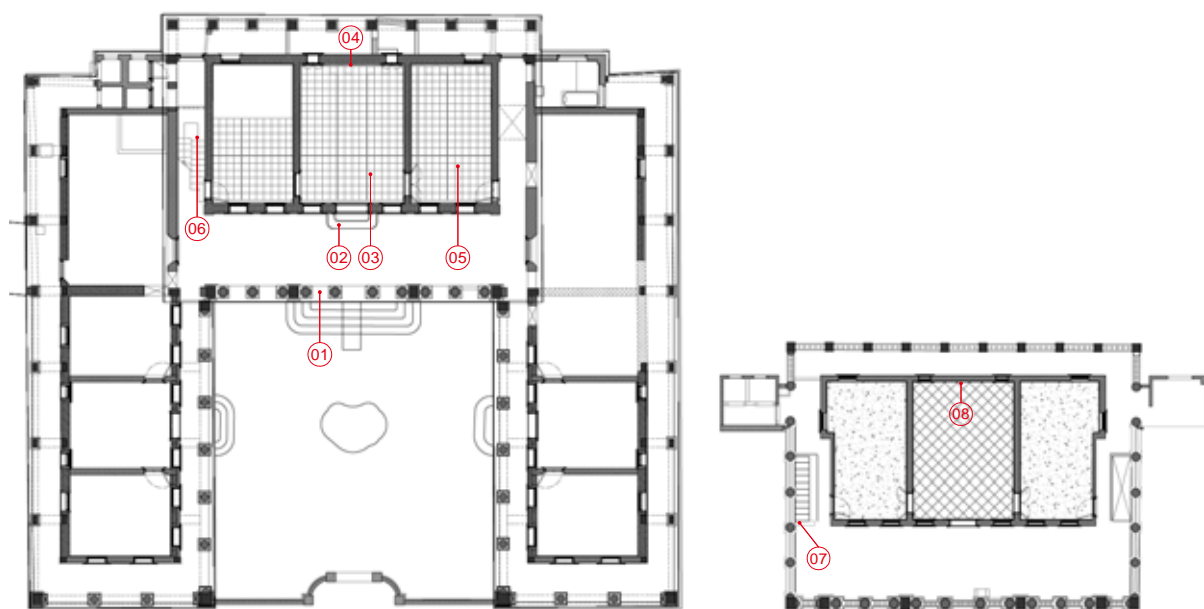

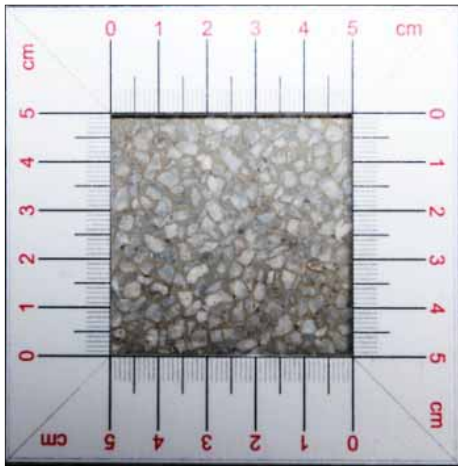

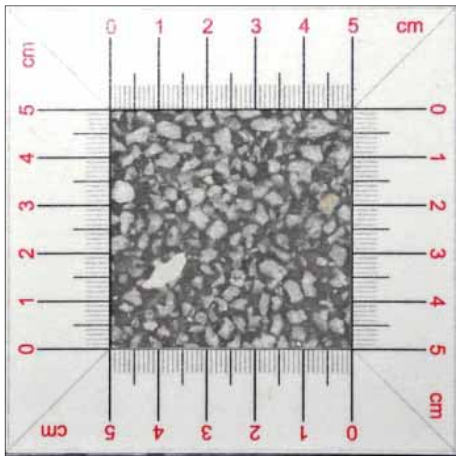

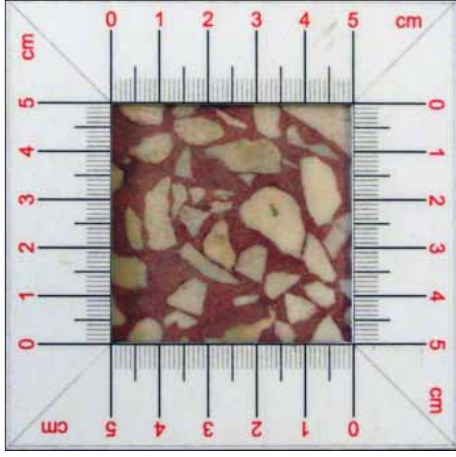
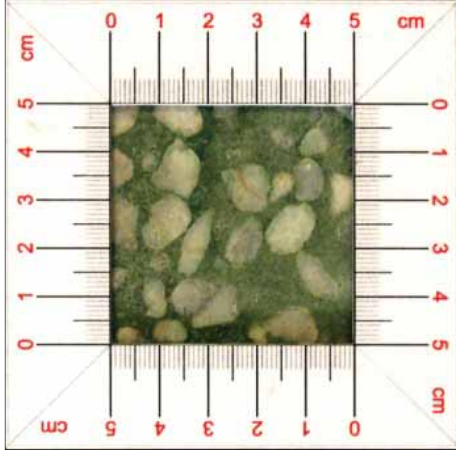


圖2 （左圖）正身一樓磨石子採樣位置圖、（右圖）正身二樓磨石子採樣位置圖

項次	採樣位置	磨石子種類、現況說明
01	 <p>採樣位置：(M1-04)正身前廊柱列地坪</p>	 <p>材料種類：灰底+寒水石+蛇文石 現況說明：表面有多處龜裂。</p>

項次	採樣位置	磨石子種類、現況說明
02	 <p>採樣位置：(M1-04)前廊往明間踏階</p>	 <p>材料種類：灰底+寒水石+蛇文石 現況說明：表面汙損</p>
03	  <p>採樣位置：(M1-01)正身明間地坪鋪面、 (M1-03) 正身右次間地坪鋪面 規格說明：30*30/cm</p>	 <p>材料種類：灰底+白石+特白石+黑石</p>  <p>材料種類：灰底+白石+特白石+黃石 現況說明：表面汙損嚴重。</p>

項次	採樣位置	磨石子種類、現況說明
04	 <p>採樣位置：(M1-01)正身明間踢腳</p>	 <p>材料種類：黑底+白石 現況說明：表面汙損殘留白漆。</p>
05	 <p>採樣位置：(M1-02)正身左次間地坪 規格說明：30*30/cm</p>	 <p>材料種類：紅底+白石+特白石</p>  <p>材料種類：綠底+白石+特白石 現況說明：地坪汙損嚴重。</p>

項次	採樣位置	磨石子種類、現況說明
06	 <p>採樣位置：(R-01)右側梯間一樓踏階</p>	 <p>材料種類：灰底+寒水石+黑石</p> <p>現況說明：水平及垂直向，踏階表面有多處缺角破損痕跡。</p>
07	 <p>採樣位置：(R-01)右側梯間二樓踏階</p>	 <p>材料種類：灰底+寒水石+黑石</p> <p>現況說明：樓梯踏階處，磨石材料表面有多處破損及龜裂痕跡。</p>
08	 <p>採樣位置：(M2-01)二樓正身明間踢腳</p>	 <p>材料種類：黑底+白石+蛇文石</p> <p>現況說明：汙損、白化，表面有多處龜裂及刮痕。</p>

三、「聚奎居」裝修材料：磁磚

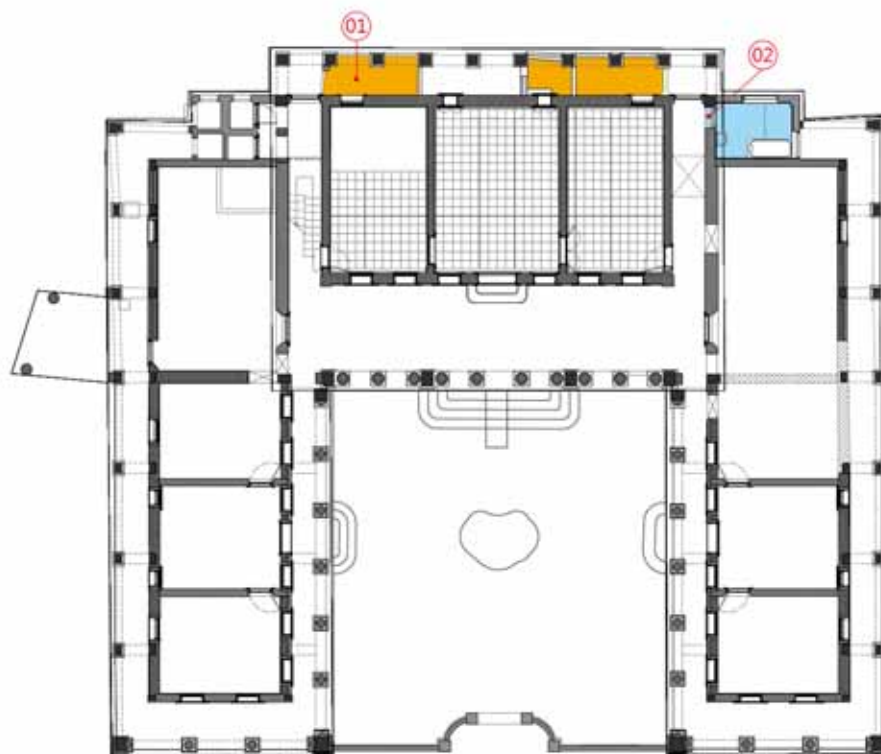

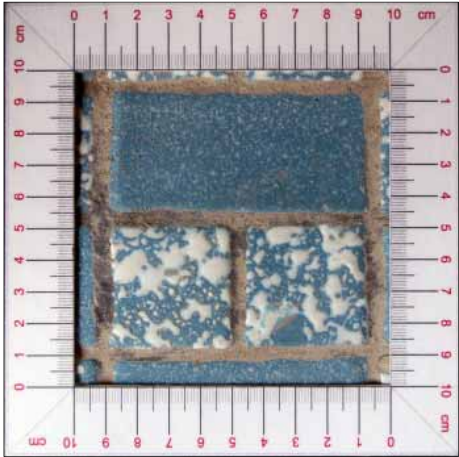

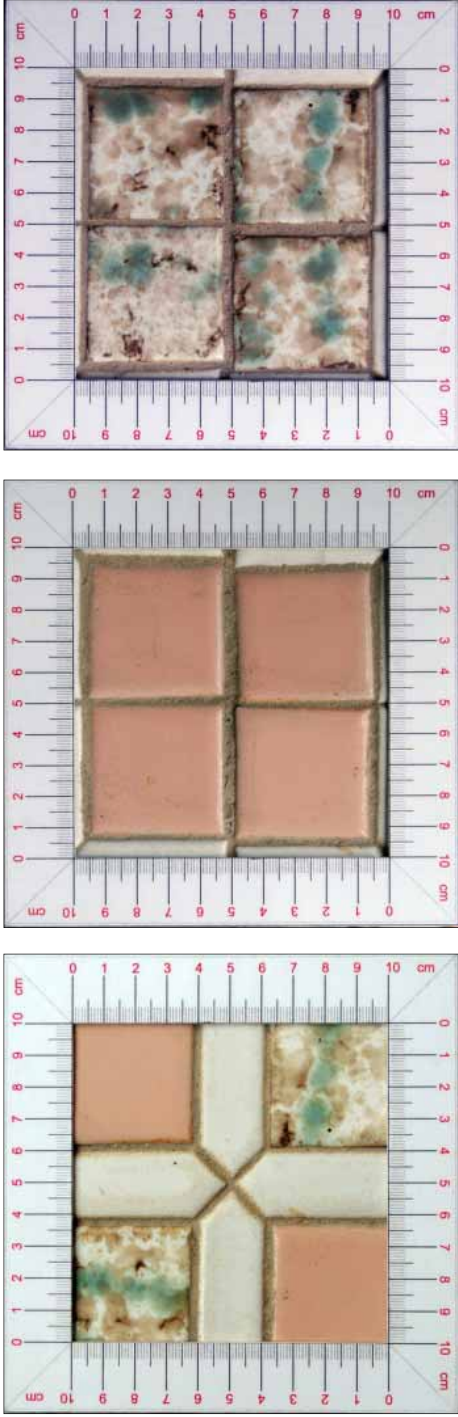


圖3 一樓磁磚鋪面與採樣位置圖

項次	採樣位置	磁磚種類、現況說明
02	 <p>採樣位置: (L-09)左護龍後段廁所地坪</p>	 <p>材料種類：磁磚 9x9cm</p> <p>現況說明：後期增設磁磚鋪面，現況良好，僅表面汙損。</p>

項次	採樣位置	磁磚種類、現況說明
01	 <p data-bbox="379 1469 703 1498">採樣位置: (M1-05)正身後檐廊地坪</p>	 <p data-bbox="802 1783 1023 1812">材料種類：磁磚 9x9cm</p> <p data-bbox="802 1830 1334 1859">現況說明：後期增設磁磚鋪面，現況良好，僅表面汙損。</p>